


## 1. 高速道路での逆走の発生状況（平成 23 年～平成 26 年）と逆走原因

### (1) 逆走の発生状況


平成 23～26 年の高速道路会社管内における、交通事故または車両確保に至った逆走事案 739 件を分析したところ、以下のような特徴を確認しました。

- ・ 逆走事案の約半数はインターチェンジ(IC)・ジャンクション(JCT)で逆走を開始
- ・ 65 歳以上の高齢者によるものが約 7 割
- ・ 認知症の疑いの方が約 1 割で、精神障害や飲酒などの状態の方を合わせると約 15%

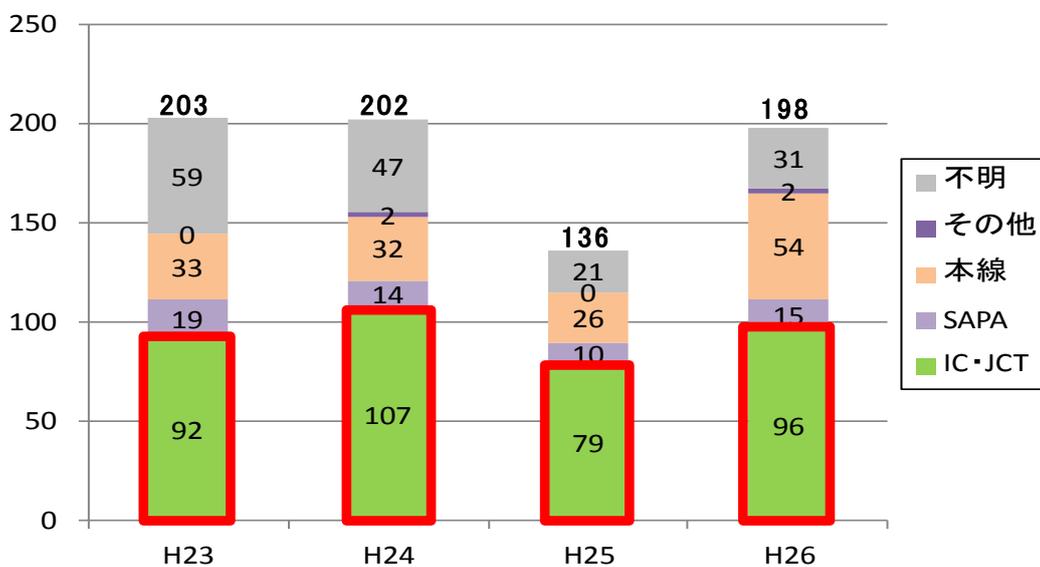


《逆走発生箇所》

※H23～H26の逆走(739件)  
(警察の協力を得て高速道路会社が作成)

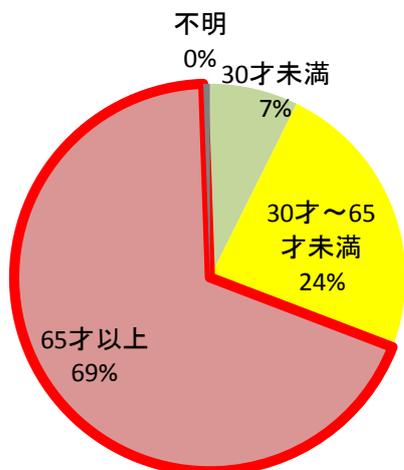

《運転者の年齢》

※H23～H26の逆走(739件)  
(警察の協力を得て高速道路会社が作成)

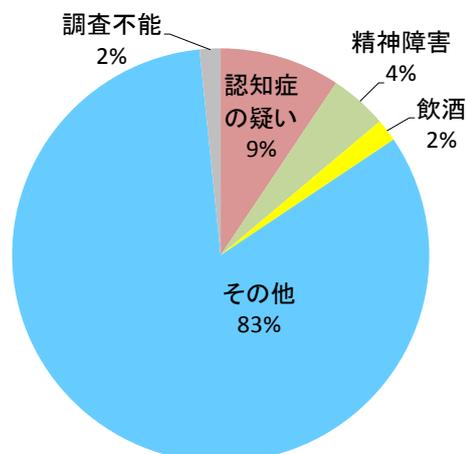

《運転者の状態》

※「認知症の疑い」とは、家族からの聴取等により、運転者に認知症の疑いがあると判断したもの

## 2. 逆走対策の方向性に関する学識経験者の主な意見

逆走を引き起こした運転者に高齢者が多いことや、誤進入や道間違えをきっかけにした逆走が多いことを踏まえ、対策の方向性について学識経験者にヒアリングを行った結果、主に以下のような意見を頂きました。

- ・バーやラバーポールなど物理的に逆走しにくい構造とする対策は特に有効
- ・案内表示は、できるだけ大きく、明るくすると良い
- ・「右へ」や「進入禁止」といった文字による明確な行動指示が有効
- ・発光する看板など明るい物は、運転者が気づきやすい。
- ・舗装を着色化し、進行方向を誘導することも効果的
- ・高齢者は視野が狭く、下を向く傾向があることから、案内看板等を配置する際は、進行方向の正面に配置したり、路面に直接表示するのがよい
- ・逆走方向へ進入する前に「進入禁止」等の案内が見えるよう配置されていることが望ましい

## 3. 逆走対策の方向性

逆走発生原因の分析から想定した逆走の状況と、学識経験者のご意見とを踏まえ、対策の方向性を以下のとおり整理しました。

《逆走対策の方向性》

想定される逆走の状況	対策の方向性
<p>1. 誤進入(間違えてオフランプ(出口)に進入)により逆走</p> <p>【想定される具体的な状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○一般道からIC出口に進入し、そのまま本線を逆走(高速道路出口部)</li> <li>○ICで誤ってオフランプに進入し、本線を逆走(平面Y型ICの平面交差点部)</li> <li>○OSA・PAで誤ってオフランプに進入し、本線を逆走</li> </ul>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>道間違え(=逆走開始)地点での分かりやすい案内</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●SA・PAへの流入ランプでの案内強化《4》</li> <li>○高速道路出口部での案内強化《5(1)》</li> <li>○平面Y型ICの平面交差点部での案内強化《5(2)》</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>逆走を開始しにくい構造</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○高速道路出口部でのラバーポール設置《5(1)》</li> <li>○平面Y型ICの平面交差点部でのラバーポール設置《5(2)》</li> </ul> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>逆走開始地点で警告</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○センサー+光等で警告《5(4)》</li> </ul> </div>
<p>2. 行き先の間違いに気づき、順走から逆走に方向転換</p> <p>【想定される具体的な状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○料金所通過後の分岐点又はJCTでの行き先方向の間違のため、本線合流部でUターンし逆走</li> <li>○誤って手前IC又はJCTに進入したため、本線に戻ろうとして、<u>反対車線からのオフランプに進入し、本線を逆走</u></li> <li>○料金所通過後の分岐点での行き先方向の間違い、又は降りる予定のICの通過のため、戻ろうとして本線でUターンし逆走</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>逆走開始地点でのわかりやすい注意喚起</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●IC・JCTのランプ合流部、本線ランプ合流部での案内の高輝度化・大型化《4》</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>逆走を開始しにくい構造</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●合流部でのラバーポール設置《4》</li> </ul> </div>
<p>3. 正常な運転ができない</p> <p>【想定される具体的な状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○故意</li> <li>○高速道路に入った認識なし等</li> <li>○認知症の疑い</li> <li>○精神異常・飲酒等</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>高速道路の認識がない者の進入抑制</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○入口一般レーンへのバー設置《5(3)》</li> </ul> </div>

●昨年9月に公表した対策の内容 ○今後さらなる対策として推進する対策

《》は本編の参照番号


## 4. 平成26年9月に公表した対策の推進

平成26年9月10日に公表した対策に関して、平成23年から平成25年までに逆走が複数回発生した33箇所では、平成26年度内に工事を完了しました。(別表1)

今後、

- ・平成26年に平成23年から平成26年までの逆走発生回数が新たに複数となった20箇所
- ・平成23年から平成26年までの逆走発生回数は1回だが、その逆走が死傷事故につながった14箇所

を優先し、引き続き対策を実施します。(別表2)

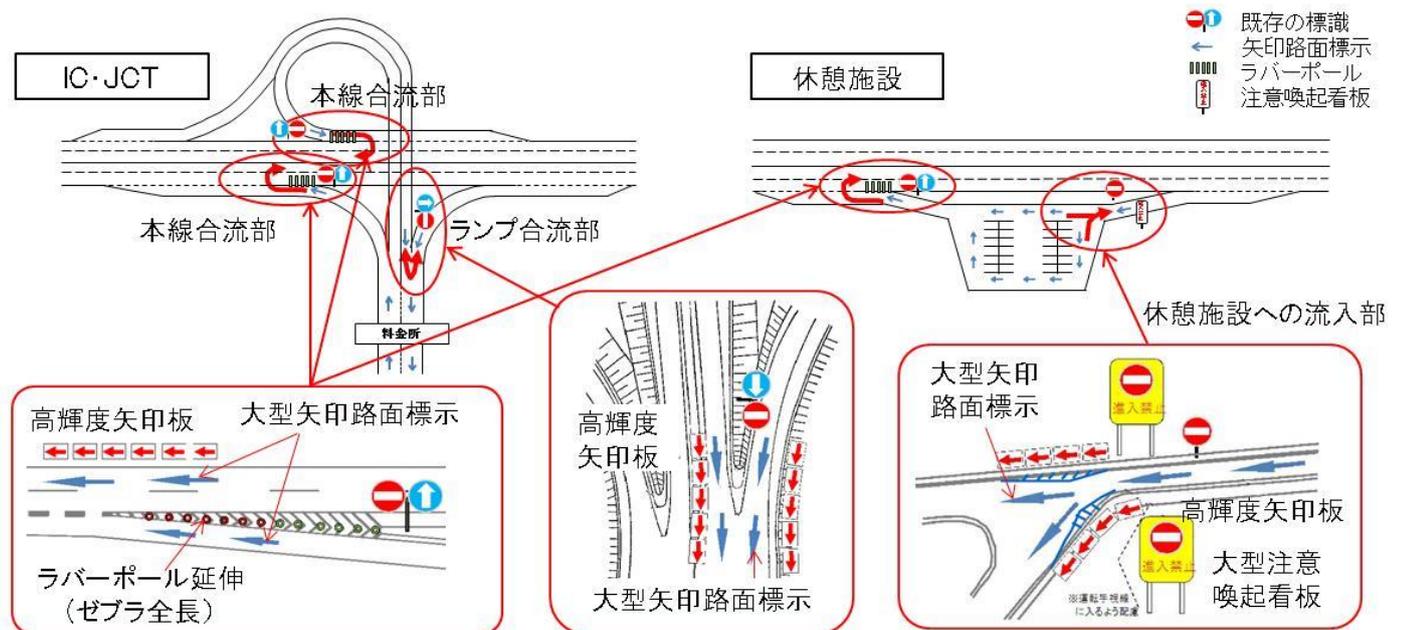

《平成26年9月に公表した対策の基本パターン(イメージ)》

## 5. さらなる逆走対策


4. に加え、3. で整理した逆走対策の方向性に基づき、新たに以下の対策を実施します。

### (1) 高速道路出口部での追加対策

誤進入がそのまま逆走につながる事となる高速道路出口部（特に料金所の無い出口）で、以下の対策を実施します。

- ①出口ランプでの大型矢印路面標示
- ②一般道接続部付近への高輝度矢印板と「進入禁止」看板（できる限り逆走方向に方向転換する前に見える位置に配置）
- ③左折からの逆走に対する物理的抑制策として、ラバーポールを設置
- ④一般道右折レーンでの路面標示の延伸や、緑色のカラー舗装などによる入口での誘導強化

これらの対策は、逆走が複数発生している、もしくは死傷事故が発生している7箇所から、警察や一般道管理者との個別協議を踏まえて、優先的に実施します。(別表3)

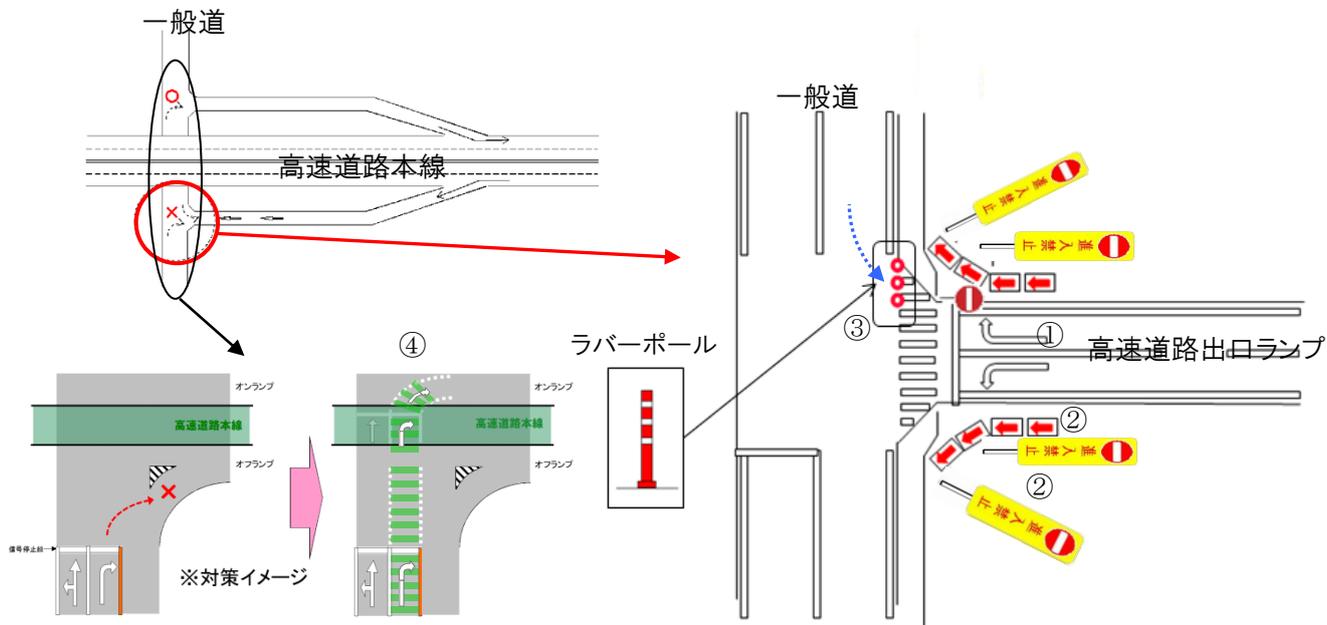

《対策の基本パターンのイメージ(高速道路出口部)》




《対策の基本パターンの運転者からの見え方イメージ(高速道路出口部)》

## (2) 平面 Y 型 IC の平面交差点部での対策

誤進入がそのまま逆走につながる事となる、平面 Y 型 IC 平面交差点部について、以下の対策を実施します。

- ①大型矢印路面標示、高輝度矢印板
- ②大型方向案内看板、案内看板と同色のカラー舗装
- ③逆走方向（左折）に進入しにくくさせる対策（ラバーポール・ゼブラ帯）

これらの対策は、逆走が複数発生している、もしくは死傷事故が発生している 3 箇所から、警察との個別協議を踏まえて、優先的に実施します。（別表 4）

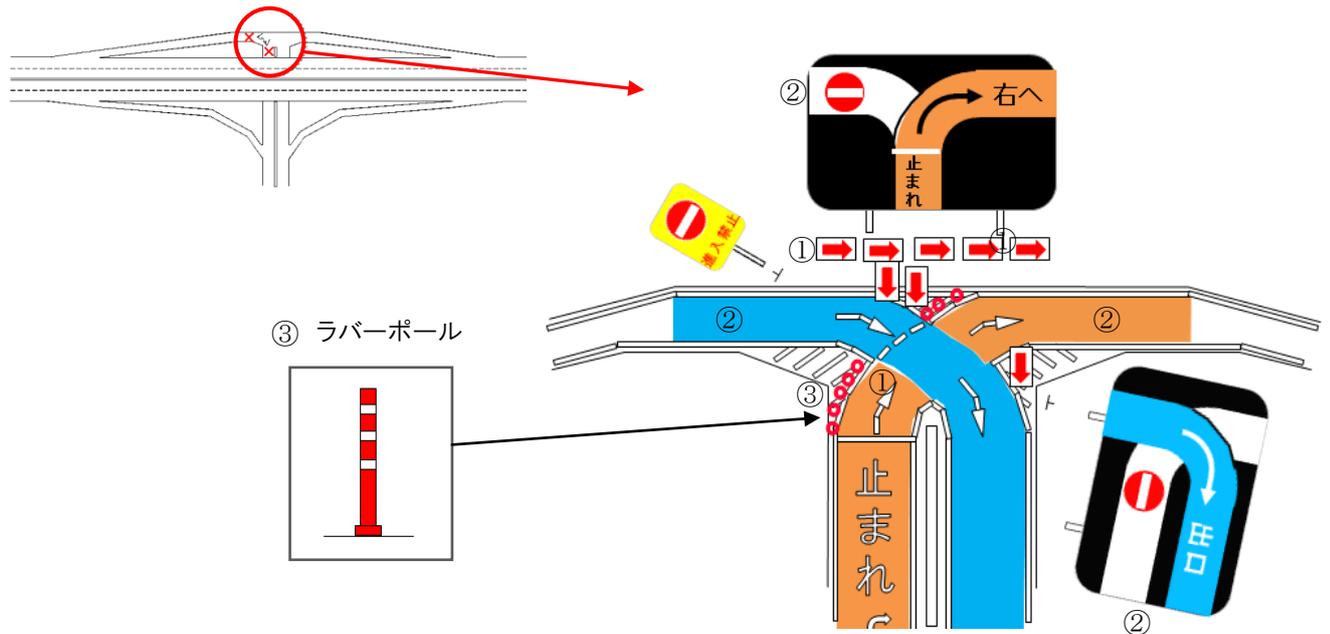

《対策の基本パターンのイメージ(平面 Y 型 IC 交差点部)》



《対策の基本パターンの運転者からの見え方イメージ(平面 Y 型 IC 交差点部)》

### (3) 料金所入口一般レーンへのバー設置【試行】

高速道路に進入したことに気づいていなかった逆走運転者で、料金所入口の一般レーンに設置した自動発券機で通行券を取らずに高速道路に入っていた例があることから、料金所入口一般レーンへのバーの設置を試行します。

この試行は、逆走発生回数の多い北関東道で行い、効果検証を踏まえ、他の箇所にも順次展開していきます。

【一般レーンへのバー設置】




《対策イメージ》

### (4) 高速道路出口部での逆走車への警告表示【試行】

誤進入がそのまま逆走につながる事となる、高速道路出口部（特に料金所の無い出口）で、逆走をセンサーにより自動検知し、表示板で警告するとともに、管制センターに通知して早期確保につなげる対策を試行します。

試行は、首都高速道路の2号目黒線目黒出口、横羽線大師出口で3月27日より開始しており、効果検証を踏まえ、他の箇所にも順次展開していきます。

なお、試行しているシステムは逆走の他に歩行者・自転車・原付の立入りに対しても検知・警告を行っています。

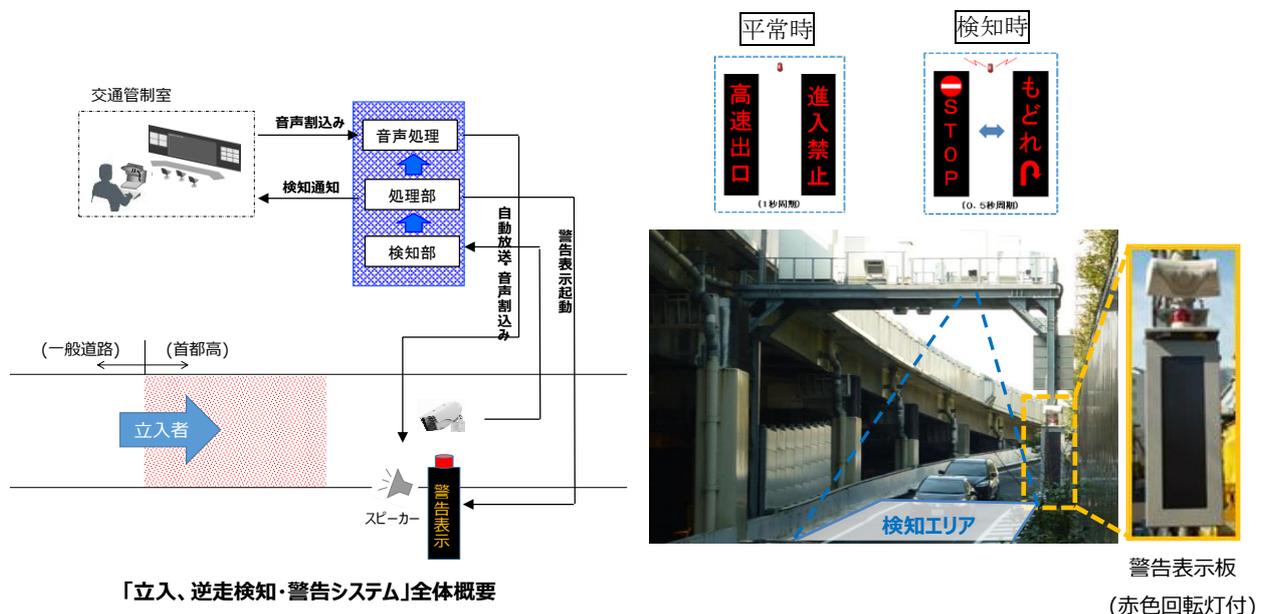

《試行事例(首都高速2号目黒線目黒出口)》

## **6. 逆走事案の詳細情報の把握**

逆走対策をさらに進めていくためには、逆走発生場所やその発生原因を、より詳細に把握することが重要です。

逆走事案が発生した場合には、警察と連携し、交通管理隊や料金収受員等の目撃情報を提供するとともに、得られた逆走発生原因などのより詳細な情報を共有し、それらのデータをさらに効果的な対策の検討へと活用していきます。

## **7. 今後の逆走対策の進め方**

今後も、実施した対策の効果検証を行うとともに、学識経験者の意見を頂きつつ、継続して効果的な対策を検討するとともに、警察をはじめとする関係機関と連携して、逆走対策に取り組んでいきます。